

PROYECTO DE ESPIGÓN CENTRAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BILBAO EN EL ABRA EXTERIOR. MUELLES A-4, A-5 Y A-6



Resumen Ejecutivo

Fase ejecución. Trimestre 3:
Calidad de aire y niveles de ruido

Septiembre 2017

Este documento ha sido elaborado por **Tecnalia Research & Innovation**

Equipo de proyecto:

J. Germán Fernández

Manuel Vazquez

Ales Padró

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	ANTECEDENTES	7
2.	LEGISLACIÓN APLICABLE	8
3.	PUNTOS DE CONTROL.....	9
4.	CALIDAD DEL AIRE.....	11
4.1.	Campañas de mediciones de calidad de aire.....	11
4.2.	Resultados y conclusiones.....	12
5.	NIVELES SONOROS.....	17
5.1.	Metodología.....	17
5.2.	Resultados y conclusiones.....	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Fechas y duración de las campañas de medida en el Trimestre 3 en cada emplazamiento	10
Tabla 2.	Puntos de control instalados	11
Tabla 3.	Puntos de control adicionales	12
Tabla 4.	Evolución de las concentraciones de PM ₁₀ registradas en los distintos puntos de control	13
Tabla 5.	Evolución de las concentraciones de PM _{2,5} registradas en los disintos puntos de control	14
Tabla 6.	Evolución de las concentraciones de SO ₂ registradas en los disintos puntos de control	14
Tabla 7.	Evolución de las concentraciones de Partículas semimentables registradas en los distintos puntos de control.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Localización de las tres estaciones de muestreo de calidad de aire y nivel de ruido. Fuente: Google earth.	9
Figura 2.	Localización de las estaciones analizadas. Fuente: Google earth.....	11
Figura 3.	Rosas de viento durante las campañas.....	16
Figura 4.	Evolución de los niveles de ruido en el desarrollo de la obra (Muelles)	19

1. ANTECEDENTES

El presente informe relacionado con las obras del “Proyecto de espigón central de la ampliación del puerto de Bilbao en el abra exterior, Muelles A-4, A-5 y A-6” (en adelante, el Proyecto) ha sido realizado con el objetivo de dar cumplimiento al Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) del citado Proyecto.

El Proyecto, junto con el “Estudio de Impacto Ambiental” (realizado por Azti-Tecnalia) fue sometido al proceso de evaluación ambiental, el cual culminó en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable mediante Resolución de 17 de abril de 2013 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (BOE nº 110 de 8 de mayo de 2013)

El contenido del siguiente informe abarca el resumen ejecutivo de los trabajos desarrollados en la Fase de ejecución de las obras en su tercer trimestre, donde se han analizado los condicionantes recogidos en el Programa de Vigilancia Ambiental en lo relativo a los niveles de Calidad de Aire (Determinación de PM₁₀, PM_{2,5}, SO₂ y partículas sedimentables) y niveles sonoros existentes.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE

Dicho trámite se encuentra regulado por la siguiente normativa:

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
- Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- En relación a la legislación autonómica, destacar que la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, no recoge supuestos distintos a los ya expuestos en la normativa de ámbito estatal.
- Real Decreto 102/2011, de 28 de Enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico.
- Instrucción técnica – 03: “Control de las emisiones difusas de partículas a la atmosfera” publicada por el Gobierno Vasco/ Eusko Jaurlaritza en la Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

3. PUNTOS DE CONTROL

Tal y como establece la DIA para el PVA, de cara a la caracterización de los niveles de calidad de aire y ruido en la fase ejecución de las obras se han instalado 3 puntos de control coincidentes con los seleccionados en la fase preoperacional (**Figura 1**):

- Dos de ellos en los arranques del espigón, una unidad móvil a barlovento (A-2) y otra a sotavento (A-3) de la ubicación de las obras.
- Un sistema de control en el entorno urbanizado más expuesto a situaciones de superación de umbrales (el término municipal de Santurtzi, ver **Figura 1**, Santurtzi –APB).

Se presentan a continuación las ubicaciones de los distintos puntos de control para la realización de las campañas de medida.



Figura 1. Localización de las tres estaciones de muestreo de calidad de aire y nivel de ruido. Fuente: Google earth.

Se detallan a continuación las fechas de medida en cada una de las localizaciones, así como la duración de las campañas. A diferencia de la fase pre-operacional, la duración de las medidas es de 15 días en vez de los 30 de la fase pre-operacional:

Tabla 1. *Fechas y duración de las campañas de medida en el Trimestre 3 en cada emplazamiento*

Puntos de control	Fechas de medida	Duración (días)
Santurtzi-APB	De miércoles 14-Junio hasta jueves 29-Junio	15
Muelle A2	De miércoles 14-Junio hasta jueves 29-Junio	15
Muelle A3	De miércoles 14-Junio hasta jueves 29-Junio	15

Nota: en el caso de las partículas sedimentables, la duración de las campañas de medida es de 1 mes.

4. CALIDAD DEL AIRE

4.1. Campañas de mediciones de calidad de aire

Durante el periodo comentado, en los puntos de control instalados, se han analizado los siguientes datos

Tabla 2. Puntos de control instalados

Puntos de control	Contaminantes				Meteorología
	PM ₁₀	PM _{2,5}	SO ₂	Partículas Sedimentables	Condiciones Meteorológicas
Santurtzi-APB	x	x	x	x	
Muelle A2	x	x	x	x	x
Muelle A3	x	x	x	x	x

Además se han analizado los datos presentados en las estaciones de los entornos urbanizados mas cercanos, pertenecientes a la red de calidad del aire del Gobierno Vasco. (Figura 2)



Figura 2. Localización de las estaciones analizadas. Fuente: Google earth.

Tabla 3. Puntos de control adicionales

Punto de control	Contaminantes				Meteorología
	PM ₁₀	PM _{2,5}	SO ₂	Partículas Sedimentables	C.Meteorológicas
Contradique	x			x	
Santurtzi-GV	x	x	x		
Zierbena	x				
Las Arenas	x		x		
Torre Sede APB					x

4.2. Resultados y conclusiones

Se presentan a continuación los resultados y conclusiones obtenidas para cada uno de los contaminantes objeto de estudio, así como las condiciones meteorológicas existentes durante la campaña.

Atendiendo al Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, vigente desde el 30 de enero de 2011, norma básica que describe, unifica y actualiza en un mismo documento todos los objetivos de calidad del aire y las medidas necesarias para conseguirlos, se puede asegurar que con respecto a los contaminantes objeto de estudio:

→ Partículas PM₁₀: Se han superado los valores límite en: 7 ocasiones en el muelle A3, 2 ocasiones en Santurtzi APB y en una ocasión en Contradique.

Tabla 4. Evolución de las concentraciones de PM_{10} registradas en los distintos puntos de control

	Campaña	Dato	Punto de control						
			Muelle A2	Muelle A3	Sant-APB	Contradique	Sant-GV	Zierberna	Las Arenas
Concentraciones diarias PM_{10} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Preoperacional	Media diaria	20	19	27	39	16	21	24
	Trim 1	Media diaria	16	17	18	27	18	15	26
	Trim 2	Media diaria	17	36	14	21	10	12	18
	Trim 3	Media diaria	13	83	23	29	13	19	19
	Preoperacional	Máximo diario	46	48	54	66	35	34	47
	Trim 1	Máximo diario	38	39	44	53	29	40	54
	Trim 2	Máximo diario	36	143	35	57	28	34	38
	Trim 3	Máximo diario	28	579	73	53	27	35	30
Ocasiones en las que se han superado los valores límite	Preoperacional		0	0	1	8	0	0	0
	Trim 1		0	0	0	1	0	0	1
	Trim 2		0	3	0	2	0	0	0
	Trim 3		0	7	2	1	0	0	0

Partículas PM_{2.5}: No se cuentan con datos suficientes para saber si se supera el valor límite anual

Tabla 5. Evolución de las concentraciones de PM_{2.5} registradas en los distintos puntos de control

	Campaña	Dato	Punto de control			
			Muelle A2	Muelle A3	Sant- APB	Sant- GV
Concentraciones diarias PM _{2.5} (µg/m ³)	Pre operacional	Media diaria	10	11	13	12
	Trim 1	Media diaria	8	12	11	12
	Trim 2	Media diaria	9	24	10	8
	Trim 3	Media diaria	8	67	11	14
	Pre operacional	Máximo diario	23	24	26	25
	Trim 1	Máximo diario	19	31	21	20
	Trim 2	Máximo diario	22	119	29	21
	Trim 3	Máximo diario	18	647	23	26
Ocasiones en las que se ha superado 25 µg/m ³	Pre operacional		0	0	1	0
	Trim 1		0	1	0	0
	Trim 2		0	2	1	0
	Trim 3		0	4	0	1

(*)Tengase en cuenta que el valor límite legislativo marcado es anual.

→ Dióxido de azufre (SO₂): No se han superado los valores límite, ni el umbral de alerta, en ninguna de las estaciones.

Tabla 6. Evolución de las concentraciones de SO₂ registradas en los distintos puntos de control

	Campaña	Dato	Punto de control				
			Muelle A2	Muelle A3	Sant- APB	Sant- GV	Las Arenas
Concentraciones diarias (µg/m ³)	Pre operacional	Media diaria	4	5	22	21	14
	Trim 1	Media diaria	5	4	15	7	10
	Trim 2	Media diaria	6	3	8	2	10
	Trim 3	Media diaria	9	8	9	4	8
	Pre operacional	Máximo diario	38	37	91	122	20
	Trim 1	Máximo diario	30	21	54	47	39
	Trim 2	Máximo diario	14	7	15	6	17
	Trim 3	Máximo diario	14	13	12	7	12
Ocasiones en las que se han superado los valores límite	Pre operacional		0	0	0	0	0
	Trim 1		0	0	0	0	0
	Trim 2		0	0	0	0	0
	Trim 3		0	0	0	0	0

En relación a las *partículas sedimentables* se ha superado el valor de 300 mg/m² día establecido como indicativo, en la instrucción técnica – 03: “Control de las emisiones difusas de partículas a la atmosfera” publicada por el Gobierno Vasco/ Eusko Jaurlaritza en la Orden de 11 de julio de 2012, y en el Decreto 833/1975, en uno de los puntos de control (muelle A3).

Tabla 7. Evolución de las concentraciones de Partículas sedimentables registradas en los distintos puntos de control

	Campaña	Punto de control			
		Muelle A2	Muelle A3	Sant- APB	Contradique
Concentración diarias (mg/m ² día)	Pre operacional	132	123	69	94
	Trim 1	164	216	215	222
	Trim 2	354	895	268	292
	Trim 3	263	19824	144	190
Ocasiones en las que se ha superado 300 mg/m ² día	Pre operacional	0	0	0	0
	Trim 1	0	0	0	0
	Trim 2	1	1	0	0
	Trim 3	0	1	0	0

En cuanto a las condiciones meteorológicas, a continuación se muestran las Rosas de viento con los datos recogidos.

Se puede apreciar que la intensidad del viento sigue siendo alta y la dirección predominante sigue siendo el eje NO-SE, debido a la orografía del terreno, que encauza los vientos.

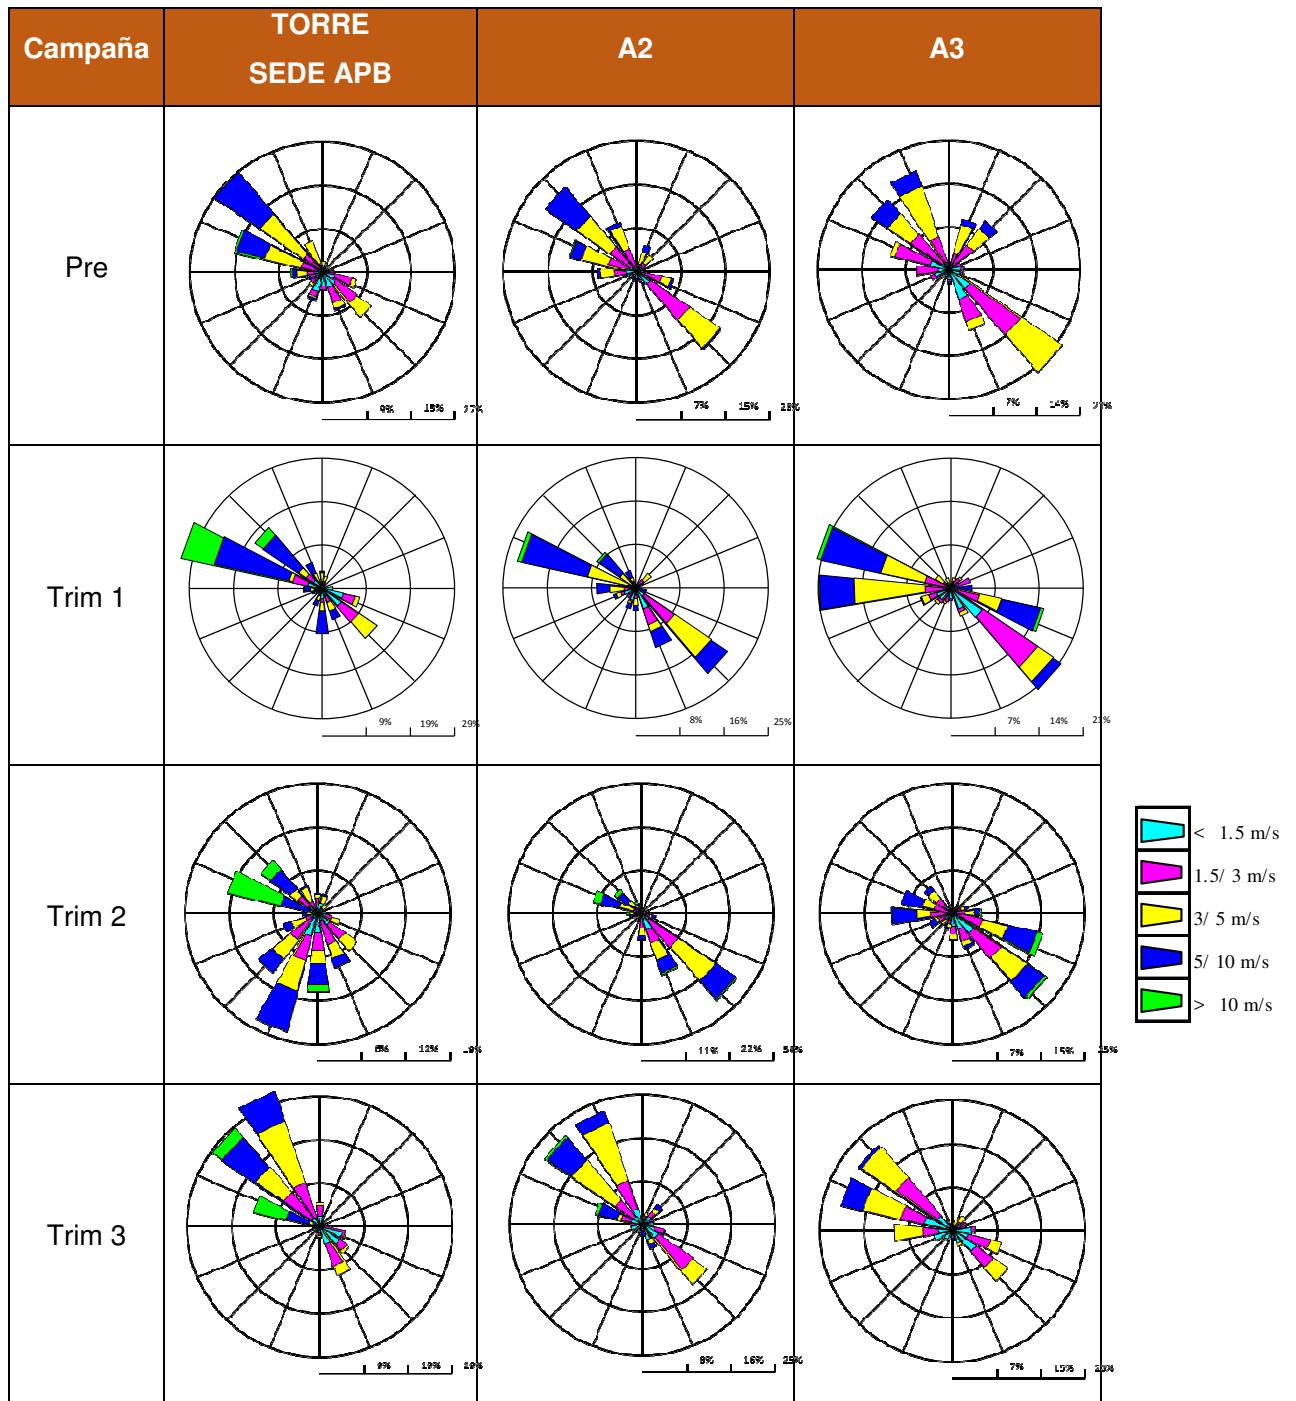


Figura 3. Rosas de viento durante las campañas.

5. NIVELES SONOROS.

5.1. Metodología

Se ha realizado el control de los niveles de ruido una vez que han comenzado las obras de construcción del Espigón. En este escenario de obras, a diferencia de la fase pre-operacional, la duración de las medidas es de 15 días. El control de los niveles sonoros se realiza en los tres emplazamientos indicados anteriormente.

Para ellos se han tomado muestreos de nivel sonoro cada 15 minutos, obteniendo los siguientes parámetros de medida para cada periodo:

- LAF,max
- LAF,min
- LAeq,T
- Niveles percentiles, L90, L50, L10 (niveles sonoros en dBA)

5.2. Resultados y conclusiones

Con el objetivo de definir la situación una vez iniciadas las obras del Espigón, en cada una de las ubicaciones se presentan los niveles día, tarde y noche representativos de cada una de ellas y las de la situación preoperacional.

Área residencial de Santurtzi (Santurtzi- APB)

Del análisis realizado, no se ha superado el límite de 65 dB(A) establecido para los periodos día y tarde durante ninguno de los días registrados, y tampoco los 55 dB(A) del periodo noche, cumpliendo los objetivos de calidad acústica establecidos.

	L día	L tarde	L noche
Fase preoperacional	61	60	57
Fase obra (Trimestre 1)	62	60	55
Fase obra (Trimestre 2)	63	62	57
Fase obra (Trimestre 3)	62	60	55

Área industrial, Muelles A2 y A3

En el interior de Puerto de Bilbao, los niveles sonoros registrados en los arranques del futuro nuevo espigón antes del inicio de las obras del mismo son los siguientes:

Muelle A2

	L día	L tarde	L noche
Fase preoperacional	58	53	54
Fase obra (Trimestre 1)	63	63	64
Fase obra (Trimestre 2)	59	59	57
Fase obra (Trimestre 3)	54	54	47

Muelle A3

	L día	L tarde	L noche
Fase preoperacional	62	47	43
Fase obra (Trimestre 1)	63	47	44
Fase obra (Trimestre 2)	67	60	59
Fase obra (Trimestre 3)	70	61	59

Con estos niveles sonoros, evaluados conforme a suelo industrial, se considera que no hay impacto acústico debido a las actividades de explotación del Puerto de Bilbao ya que no han superado los objetivos de calidad acústica de 75 dB(A) durante los períodos día, tarde y de 65 dB(A) en periodo noche, ni en el promedio de los días, ni en cada uno de los días individuales de medida.

Se aprecia la evolución de la obra y como los niveles se han incrementado en el muelle A3 y se han ido reduciendo en el muelle A2.

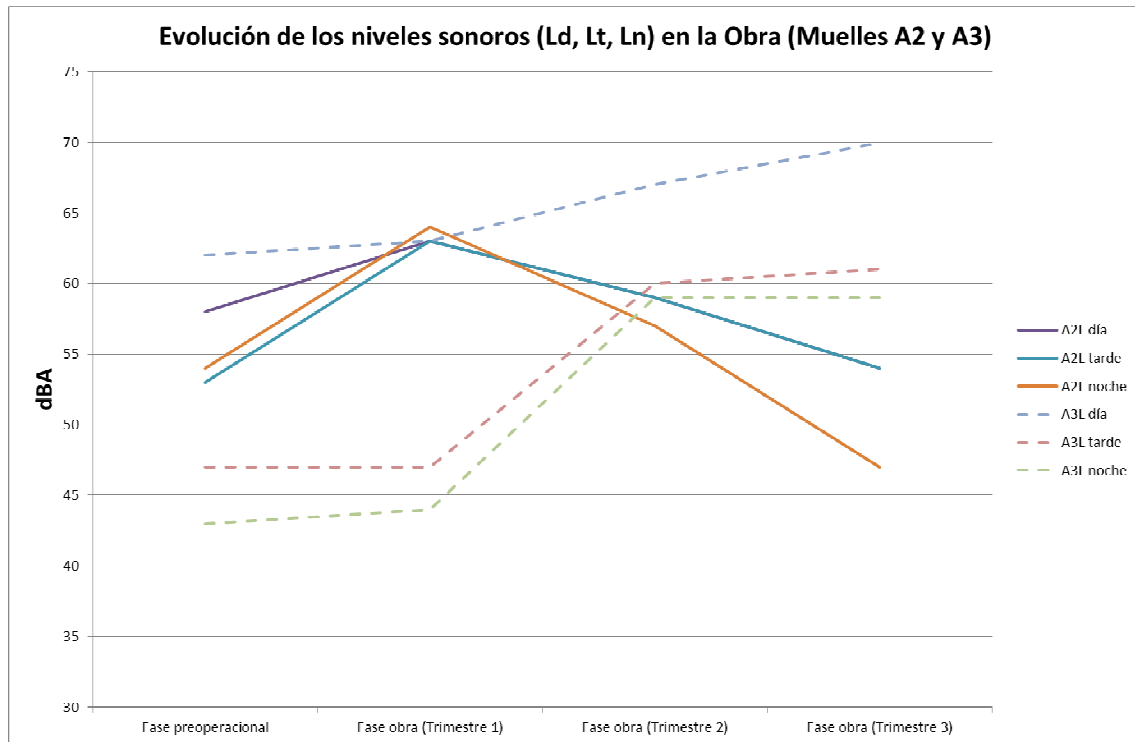


Figura 4. Evolución de los niveles de ruido en el desarrollo de la obra (Muelles)